⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

①実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(□) 昭63-180470

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)11月22日

B 62 D 5/30 F 15 B 20/00

8609-3D G-8512-3H

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

非常用操向油圧制御装置

願 昭62-72191 ②実

22出 顧 昭62(1987)5月14日

兵庫県姫路市船津町566番地 隆 博

株式会社神戸製鋼所 ⑪出 願 人

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

弁理士 小谷 悦可 外2名 ②代 理 人



#### 明 細 碧

- 1. 考案の名称
  - 非常用操向油圧制御装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、油圧式パワーステアリングにおいて、 主ポンプが故障した場合であっても操向操作を可

- 1 -



能にする非常用操向油圧制御装置に関するものである。

#### ( 従来技術)

ラフテレンクレーンやホイールクレーン等の走行車両の操作には大きな操向力を得るために油圧シリンダによる油圧式パワーステアリンが設置が多く用いる。ところがこの油圧式ではエンジンが駆動されているにも拘らず、操向のための油圧力を発生する主ボンプが故障が発生すると非常に危険である。

しかしながら、この装置では、次のような問題



がある。

(a) 走行車両に必要な油圧装置とは別個に、 圧力スイッチ、リレー、非常用電動モータ、非常 用ポンプ等の非常用装置を設ける必要があり、し かも、これらの非常用装置は極く少ない非常時に のみ作動するものであって、平常時には全く機能 しないものであり、非常に不経済である。

(b) 上記非常用装置は、電気的に制御する ものであり、かつ、その電気制御回路が非常に複 雑であり、上記不経済性と相俟ってコストアップ になる。

(c) 上記電気制御回路が複雑であることに 起因して電気制御系自身が故障する可能性が高く、 非常時の対応としては信頼性に欠け、安全性に乏 しい。

(d) 非常用電動モータの容量ならびにその 電源としてのパッテリの容量に限度があり、非常 用として不十分な場合がある。

(考案の目的)

木考案は、このような問題を解消するためにな



されたものであり、既設の油圧機器を用いて僅か な改良を加えるだけで、非常時に対応できるよう にし、大幅なコストダウンを図るとともに、制御 の信頼性、安全性を向上てきるようにすることを 目的としている。

#### (考案の構成)

本考案は、エンジンによって駆動される主ボンプの性出管路に、主ボングの性出管路に、対が接続され、相助ポンプの吐出管路にがいて、対が接続されている時に接続されているように構成されているものである。

この構成によれば、たとえばキャビンクーラ、 オイルクーラおよびアキュムレータ等の、走行車 両に必要な補助的な作業を行う既設の補助油圧機



器ならびに補助ポンプを利用して非常時に対応でき、また、油圧信号をそのまま利用して制御されるので、電気制御装置が不要となり、かつ、制御の信頼性が向上され、安全性が向上される。

#### (実施例)

第1図において、主ポンプ1と補助ポンプ2はエンジン3によって駆動される。両ポンプが故障してあり、一方のポンプが故障しても他方のポンプに影響はないものである。ドンプ1の吐出管路4には、ステアリングハングのでかったが接続され、このを行りなってリングシリンダイが接続され、この等になってリングホイール(図示省略)が連結されている。

上記吐出管路4の途中にはシーケンス弁8が設けられている。シーケンス弁8は、第2図に示すように主ポンプ1の吐出圧カPが設定値Pc以上になった時にポンプ吐出流量Qを操向操作弁6側に導くものであり、ステアリングに必要な最低流



量Q S 以上で圧力 P S 以上の圧力に補償するように設定されている。

上記非常用管路12はシーケンス弁8の下流側のり点で吐出管路4に合流されている。補助管路13にはキャピンクーラ14、オイルクーラ15、アキュムレータ16等の補助油圧機器が接続されている。これらの補助油圧機器は非常時に突然に停止されても問題のないものである。

次に作用について説明する。

平常時において、エンジン3が駆動されると、 主ポンプ1と、補助ポンプ2とがそれぞれ駆動され、主ポンプ1の吐出油が管路4に導かれるとと もに、補助ポンプ2の吐出油が管路9に導かれる。

このとき、主ポンプ 1 の吐出圧力 P がパイロット管路 1 1 に導かれており、かつ、その圧力 P が切替弁 1 0 の切替え圧力 P り以上になっているので、切替弁 1 0 は左位置に切替えられている。これに伴って補助ポンプ 2 の吐出油が管路 9 から補助管路 1 3 に導かれ、キャピンクーラ 1 4 、オイ



ルクーラ15等の補助油圧機器が作動されるとと もに、アキュムレータ16に蓄圧され、補助的な 作業が行われる。

この場合、補助ポンプ 2 がエンジン 3 によって 駆動されるものであるから、従来の電動モータに より非常用モータを駆動する場合に比べて、補助



ポンプ 2 の容量を十分に大きくでき、大きな操向 力が得られ、安全である。

上記の非常時において、キャピンクーラ14等の補助油圧機器に圧油が導かれなくなり、その作動が停止されるが、これらの補助油圧機器はもともと補助的な作業を行うものであるから、それが中断されても大勢に影響はない。

また、上記キャピンクーラ14等の停止によって、非常時すなわち主ポンプ1が故障したことを容易に確認でき、その補修を速やかに行うことができる。

なお、エンジン3を停止した場合、主ポンプ1と補助ポンプ2とが同時に停止され、パイロット切替弁10が右位置に戻され、吐出管路4と非常用管路12とが合流する回路となるが、両ポンプ1,2の吐出流量がともに零であるので問題はない。

#### (考案の効果)

以上のように本考案は、既設の補助油圧機器ならびに補助ポンプを利用して非常時に対応できる




ので、従来のように非常用のためだけに余分な非常用モータや非常用電動モータ等を設ける必要がなく、従来に比べて構造を簡略化できるとともに、電気制御装置を不要にでき、大幅なコストダウンを図ることができる。また、油圧信号をそのままり用して制御するので、従来の電気的制御に比べて制御の信頼性を向上でき、安全性を向上できる。4. 図面の簡単な説明


第 1 図は本考案の実施例を示す油圧回路図、第 2 図はシーケンス弁の制御特性図、第 3 図はパイロット切替弁の切替え特性図である。


1 … 主 ポンプ、 2 … 補助 ポンプ、 3 … エンジン、
4 … 主 ポンプの吐出管路、 5 … ステアリングハンドル、 6 … 操向操作弁、 7 … ステアリングシリンタ、 8 … シーケンス弁、 9 … 補助ポンプの吐出管
路、 1 0 … パイロット 切替弁、 1 2 … 非常用管路、
1 3 … 補助管路、 1 4 … キャピンクーラ、 1 5 …
オイルクーラ、 1 6 … アクチュエータ。

実用新案登録出願人 株式会社神戸製鋼所 - 10 -

880

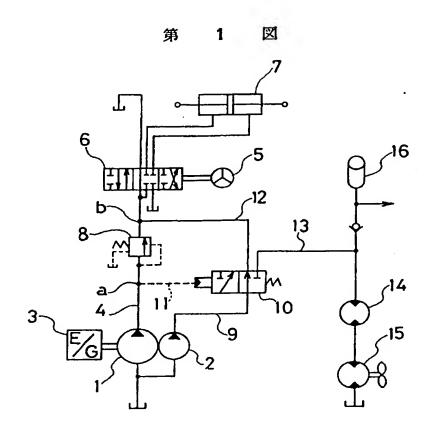

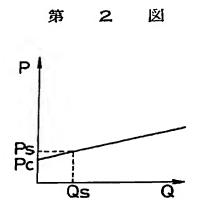

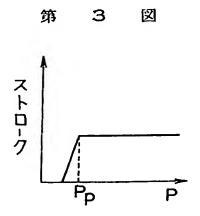

代理人 弁型実開心谷蛇副4 年分2名

i

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |   |
|---|---|
|   | BLACK BORDERS   |
| _   | ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                 |
|   | FADED TEXT OR DRAWING                                   |
|   | BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                    |
|   | ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES                                 |
|   | ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                  |
|   | ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS                                  |
|   | ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                   |
|   | ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
|   | ☐ OTHER:  |

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.